

Грунина Е.В., Калачев О.Н. (ЯГТУ, Ярославль)

Методика проектирования

в CAD/CAM Cimatron^{it} УП для гравирования профиля на юбилейной медали

Работа посвящается 60-тию Победы

- Используя сканированный барельеф медали «За Победу над Германией» создадим в AutoCAD файл Stalin.dwg, все элементы которого выполнены как полилинии (рис. 1).



Рисунок 1 - Исходное изображение в файле AutoCAD 2000

- Выполним преобразование файла из формата dwg в «родной» формат pfm Симатрона. Для этого запустим Cimatron 12 и во вкладке **Main Menu** (рис. 2) щелкнем на кнопке **DI**. Откроется окно **Data Interface**, где выберем команду **Application → DWG → Read** (рис. 3).

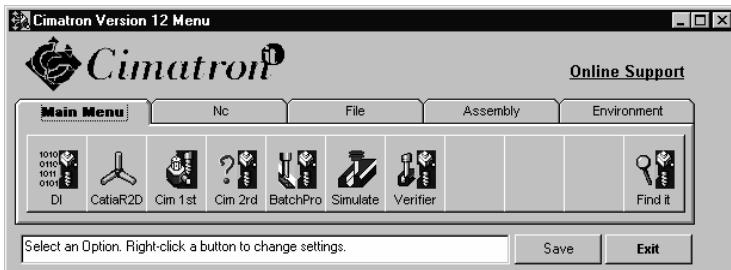


Рисунок 2 - Главное меню Cimatron 12

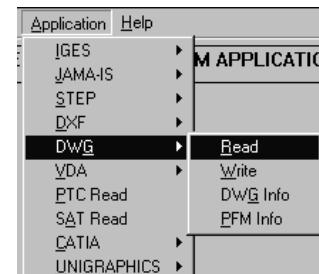


Рисунок 3 - Меню Application

- Во вкладке **Files** в группе **Input** щелкнем на кнопке **Browse** и в древовидной структуре отыщем файл *Stalin.dwg*. В группе **Output** щелкнем на кнопке **Browse** и укажем путь сохранения создаваемого файла *C:\Partfiles*, а затем введем имя файла *Stalin*. Щелкнем на кнопке **Execute**. Когда конвертация в файл с расширением *.pfm* завершится, то внизу появится надпись **EXECUTION COMPLETE** (рис. 4).

- Вернемся в главное меню, перейдем в среду Cimatron, щелкнув на кнопке **Cim 1st**, и откроем там только что

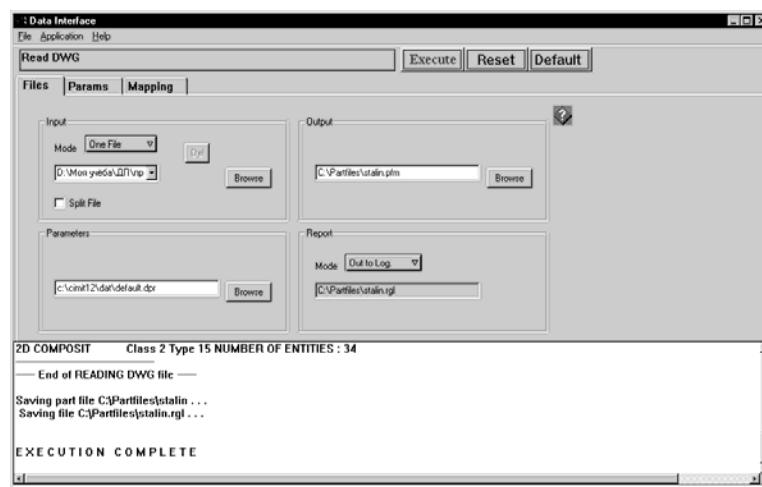


Рисунок 4 - Диалоговое окно Data Interface

созданный файл. Выберем твердотельное моделирование щелчком на кнопке **Тв. тело**.

5. Создадим главные плоскости, для чего выберем **Базы** → **Плоск.** → **Главные пл.** (рис. 5), а затем <F5> дважды.

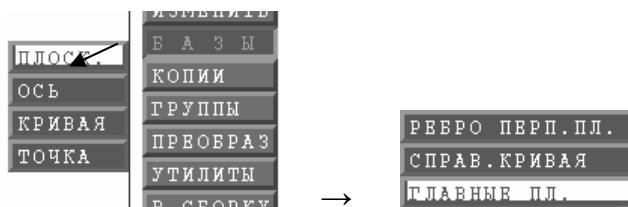


Рисунок 5 - Построение главных плоскостей

В результате получаем исходный файл в виде эскиза на главной плоскости (рис. 6).

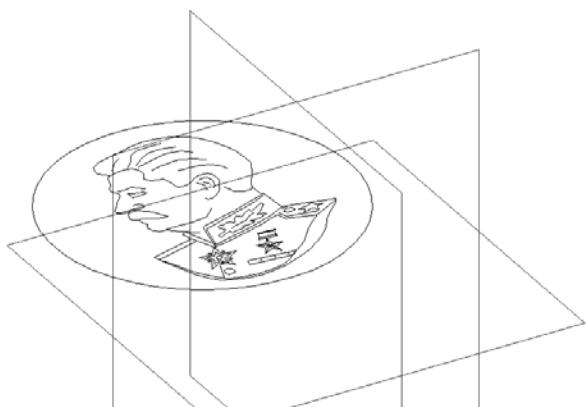


Рисунок 6 - Эскиз в плоскости системы координат

6. Войдем в подсистему моделирования обработки на станке с ЧПУ, для чего выберем команду **Моделир.** → **ЧПУ**. На вопрос системы Модель полностью? отвечаем **Да**.
7. Выберем метода обработки из менеджера траекторий (рис. 7), где откроем меню **Создать** → **Фрезер. 2.5 коорд.**.

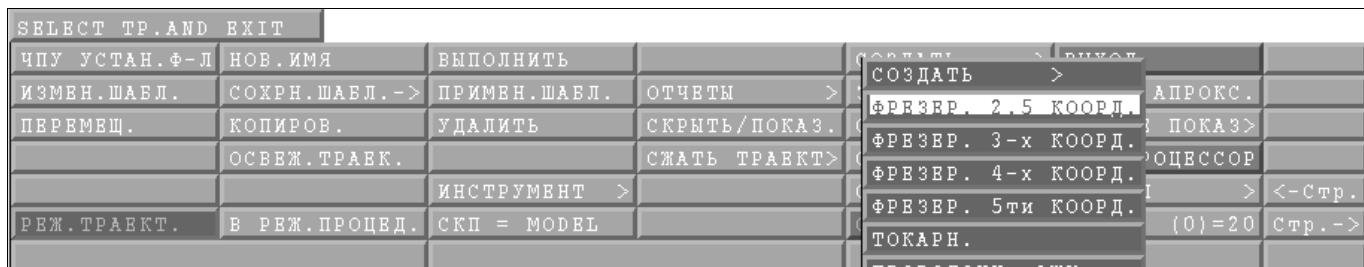



Рисунок 7 - Выбор вида фрезерования

8. Введем имя траектории *Stalin*, изменим высоту начального положения инструмента *z=25* (рис. 8) и нажмем <Enter> или выберем <CR> to continue в левом верхнем углу экрана.

ИМЯ ТРАЕКТ.=STALIN	ФРЕЗЕР. 2.5 КООРД.	Без описания
СКП ДЛЯ ТРАЕКТОРИИ >	СКП= МОДЕЛЬ	
ПОЛОЖЕНИЕ "0" СКП	X=0.000	Y=0.000
ИНСТРУМЕНТ: НАЧАЛЬН. ТЧК	X=0.000	Y=0.000
		Z=25.000

Рисунок 8 - Ввод начальных координат инструмента

9. Вернувшись к исходному виду менеджера, создадим заготовку, для чего снова откроем меню **Создать** → **Заготовк.** Подтвердим создание щелчком на кнопке **Да**. Выберем задание заготовки контурами, щелкнув на

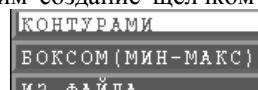

кнопке **Контурами** **ИЗ ФАЙЛА**. Далее выберем **Контур** **КОНТУР**. Укажем в строке **Смешен.=** значение припуска, например **-5**, а затем на запрос указать кривую, укажем курсором наружную окружность медали. Далее отметим курсором направление обхода. На вопрос Конец конт. в норме? **Да** и нажмем <F5>. Затем в окне менеджера зададим высоту заготовки *z-верх.=10* и *z-ниж.=0* и нажмем <Enter> (рис. 9). На вопрос Выполнить? ответим **Да**.

<CCR> to continue			
-----	ЗАГОТОВК=1	Без описания	ОБСЛУЖИВ...
ШАБЛОН: ПРИМЕНить	-->	ШАБЛОН: СОХРАН.	
		ТИП: КОНТУРЫ	
ТОЧКА У Z-верх.		Z-верх.=10.000	
ТОЧКА У Z-нижн.		Z-нижн.=0.000	
--ПЕРЕЗАД. ТИП ЗАГОТ.			--РЕДАКТОР КОНТУР

Рисунок 9 - Задание параметров заготовки

Менеджер траекторий после создания заготовки примет вид, показанный на рис. 10.

10. Для создания профиля обработки в окне менеджера выберем из меню Создать → Профиль, <F5>.

ПЕРЕЗАПУСК	ИЗМЕНить	ВЫПОЛНИТЬ	РУЧН. РЕДАКТ.	СОЗДАТЬ >	ВЫХОД
ИЗМЕН.ШАБЛ.->	СОХР.ШАБЛ.	ПРИМЕН.ШАБЛ.	ОТЧЕТ	ЗАДАТЬ АПРОКС	ИГНОР.АПРОКС.
ПЕРЕМЕЩ.	КОПИРОВ.	УДАЛИТЬ	СКРЫТЬ/ПОКАЗ.	СКРЫТЬ >	СКРЫТЬ ИНСТ.>
СОХР.ТРАЕКТ.>	ОСВЕЖ.ТРАЕК.	ОТМЕНА ИЗМЕН.	СЖАТЬ ТРАЕКТ>	Chk.Crit.Geom	ПОСТПРОЦЕССОР
ПОКЗ.ЗАГ/ДЕТ>		ИНСТРУМЕНТ >	ЗАК.ТРАНСФ. >	СИМУЛЯЦИЯ >	ЗАМЕНЫ > <-Стр.
РВЖ.ПРОЦЕДУР	В РВЖ.ТРАЕКТ.	СКП = MODEL		ОДНОЧН.ВЫВ. >	ПОКАЗ. (1)=20 Стр.->
-----	ЗАГОТОВК=1			Без описания	MODEL

Рисунок 10 - Менеджер траекторий

11. Система предложит указать инструмент. На вопрос Создать инстр.? ответим Да. Введем имя инструмента *Stalin*, укажем цвет, диаметр 1 мм и нажмем <Enter> (рис. 11).

12. После этого для создания профиля из предлагаемых возможностей выберем **Незамкнутый контур НЕЗАМКНУТЫЙ КОНТУР**. Выберем **Инструмент: на контуре** [ИНСТРУМЕНТ: НА КОНТУРЕ]. Далее отметим

ИМЯ =STALIN	Без описания	INT. TOOL: MILL	СИСТ.СИМВОЛ ИНСТР. >
КОНЦ.ФРЕЗА >	ДИАМ.ИНСТР.=1.000	РАД.СКРУГЛ.=0.000	НОМЕР ПОЗИЦИИ =1
ДЕРЖАВКА ВЫКЛ.>			ЦВЕТ ИНСТРУМ.
РЕЖУЩ.ДЛИНА =15.000	БЕЗОП.ДЛИНА =30.000	ДЛ.ДО ОСИ ПОВ.=100.0	УГОЛ ЗАОСТР.=0.000
ТЕХНОЛ.ПАРАМ....		ВЩЕ ДАННЫЕ ИНСТР..	

Рисунок 11 - Задание инструмента

первую кривую, направление обхода, закончим – <F5>. Аналогично отметим остальные кривые (рис. 12) и после этого нажмем <F5>.

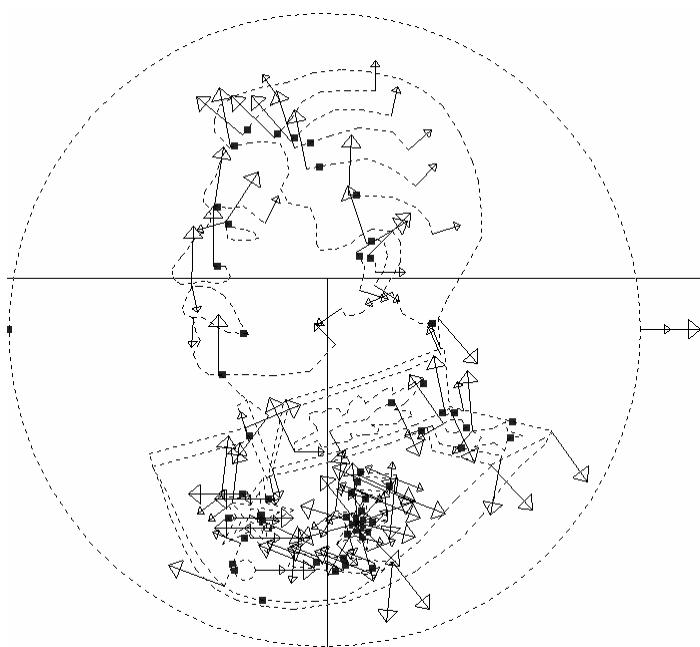


Рисунок 12 - Указание всех контуров

13. В обновившемся окне менеджера (рис. 13) укажем величины $z_{\text{верх.}}=12$, $z_{\text{нижн.}}=8$, Шаг вниз=2, Подход к конт.=0,01, Отход от конт.=0,01, нажмем <Enter>. На вопрос системы Выполнить? щелкнем на кнопке Да и нажмем <F5>.

----- ПРОФИЛЬ = 2	Без описания	ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ	ОБСЛУЖИВ...
ШАБЛОН: ПРИМЕНить -->	ШАБЛОН: СОХРАН.	ИСПОЛЬЗ. ОПТИМИЗАТОР >	ОПТИМИЗАТОР...
ВВЕДИТЕ Z ВЕЛИЧИНЫ >	Z-верх.=12.000	Z-нижн.=8.000	ШАГ ВНИЗ = 2.000
		ШИРИНА ЗОНЫ = 0.000	
ПОРЯДОК ОБР.: НЕ СОРТ. >	ДОПУСК КОНТУРА = 0.100		ОБРЕЗАТЬ .ПЕТЛИ: ГЛОБ.
ОДНО НАПРАВЛ.	> СПЛАЙН :ЛИНЕЙН.АПРОКС>		
ПОДХ.К КОНТ. ПО НОРМ.	> КОНТ. ПОДХ. НОРМ.=0.010	APP. EXTENSION=0.000	НАЧ. ИЗМ. ПОД. Z=1.000
ОТХ. ПО НОРМ. КОНТ.	> КОНТ. ОТХ. НОРМ.=0.010	RET. EXTENSION=0.000	ПОПУТН. ФРЕЗЕР.
ОВЩ. ОФСЕТ = 0.000	СКРУГЛ. УГЛЫ >		
			-- РЕДАКТОР КОНТУР

Рисунок 13 - Задание параметров процедуры «Профиль»

Менеджер траекторий после формирования процедуры «Профиль» принимает вид (рис. 14).

ПЕРЕЗАПУСК	ИЗМЕНить	ВЫПОЛНИТЬ	РУЧН. РЕДАКТ.	СОЗДАТЬ >	ВЫХОД
ИЗМЕН.ШАБЛ. ->	СОХР.ШАБЛ.	ПРИМЕН.ШАБЛ.	ОТЧЕТ	ЗАДАТЬ АПРОКС	ИГНОР.АПРОКС.
ПЕРЕМЕЩ.	КОПИРОВ.	УДАЛИТЬ	СКРЫТЬ/ПОКАЗ.	СКРЫТЬ >	СКРЫТЬ ИНСТ.>
СОХР. ТРАЕКТ. >	ОСВЕЖ. ТРАЕК.	ОТМЕНА ИЗМЕН.	СЖАТЬ ТРАЕКТ>	Chk.Crit.Geom	ПОСТПРОЦЕССОР
ПОКЗ. ЗАГ/ДЕТ>		ИНСТРУМЕНТ >	ЗАК. ТРАНСФ. >	СИМУЛЯЦИЯ >	ЗАМЕНИ---
РЕЖ. ПРОЦЕДУР	В РЕЖ. ТРАЕКТ.	СКП = MODEL		ОДИНОЧН. ВЫВ. >	ПОКАЗ. (2)=20 Стр.-
----- ЗАГОТОВКА=1				Без описания	MODEL
----- ПРОФИЛЬ = 2	-- ИНСТ. = STALIN			Без описания	MODEL

Рисунок 14 - Менеджер траекторий

В результате получим траектории обработки, показанные на рис. 15).

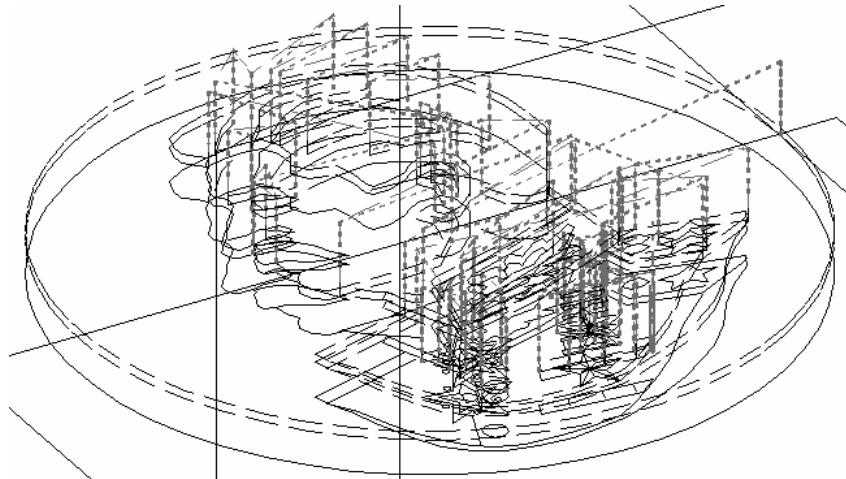


Рисунок 15 - Рассчитанные траектории движения фрезы

14. Выполним симуляцию обработки (рис. 16) и в результате проверим получение контура в Симуляторе (рис. 16).



Рисунок 16 - Процесс симуляции обработки



Рисунок 17 - Результат обработки медали

15. На заключительном этапе система создаст УП для вертикально-фрезерного станка с ЧПУ. Приведем фрагмент программы (табл. 1) для небольшого участка (рис. 18).

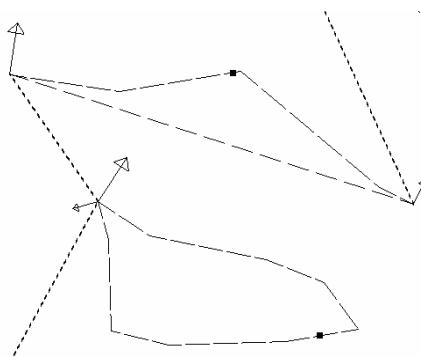


Рисунок 18 - Участок для полученного фрагмента программы

Таблица 1 - Управляющая программа для станка с ЧПУ

```
%  
O0100  
T01  
G90 G80 G00 G17 G40 M23  
G43 H01 Z25. S1000 M03  
G00 X-28.824 Y118.358 Z25. M09  
Z13.  
G01 Z10. F105  
M98 P1001  
G00 X-15.84 Y114.206 Z25.  
X-28.824 Y118.358  
Z11.  
G01 Z8. F105  
M98 P1001  
G00 X-15.84 Y114.206 Z25.  
X-25.984 Y114.295  
Z13.  
G01 Z10. F105  
M98 P1002  
G00 X-25.999 Y114.284 Z25.  
X-25.984 Y114.295  
Z11.  
G01 Z8. F105  
M98 P1002  
G00 X-25.999 Y114.284 Z25.  
M30
```

```
O1001  
G01 X-28.826 Y118.348 F350 M09  
X-25.304 Y117.797  
X-21.384 Y118.445  
X-16.938 Y114.727  
X-15.844 Y114.197  
X-15.84 Y114.206  
M99  
  
O1002  
G01 X-25.989 Y114.286 F350 M09  
X-24.314 Y113.171  
X-20.592 Y112.427  
X-18.731 Y111.683  
X-17.615 Y110.195  
X-19.943 Y109.814  
X-23.706 Y109.703  
X-25.577 Y110.151  
X-25.657 Y113.072  
X-25.989 Y114.286  
X-25.999 Y114.284  
M99  
%
```

Изменяя такой параметр, как высоту безопасного перемещения с 50 мм до 25 мм, можно сократить время обработки с 26 мин. 26 с. до 20 мин. 34 с., что соответственно оказывается и на экономической эффективности внедрения обработки на станке с ЧПУ с применением CAD/CAM Cimatron.